This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

68290

19 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭59-68290

(全

頁)

60Int. Cl.2 G 04 G 1/00 G 01 K 7/22 G 04 B 47/06

識別記号

厅内整理番号 6522-2F 7269—2F 7027—2F

❸公開 昭和59年(1984)5月9日

審査請求 未請求

多温度計付電子腕時計

②夹

顧 昭57-164396

學出 爾 昭57(1982)10月29日

砂考 来 者 梅本学雄

田無市本町 6 — 1 —12シチズン 時計株式会社田無製造所內

⑪出 順 人 シチズン時計株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番

1号

1. 考案の名称

温度計付電子腕時計

- 2. 実用新案登録請求の範囲

 - (2) 保持部材が感温部材と外装部材との間の気密を保つための防水パッキンを兼用していることを特徴とする実用新案登録請求の範囲第1項記載の



公開実用 昭和59一68290

温度計付電子胸時計。

3. 考案の詳細な説明

本考案は、温度計付電子腕時計のセンサー部分の構造に関するものである。

ところが、腕時計は腕に装着している時は、時計本体は体温の影響により気温とは異なる温度となっている。そのため、腕時計のケース本体風防ガラス等の外装部材の内側に温度検出素子を配設すると、体温に影響された時計内の温度を測定してい時計の温度と

は異なる温度を表示することになる。

そこで測定温度が少しでも時計の外の温度に近くなるように、ケース本体等の外装部材に貫通穴を設け、温度検出部が時計の外の空気に触れるように前間通穴に固定し、温度検出素子の電気接続リードを何らかの手段により、温度検出素子の出力をデジタル量に変換するための変換器や変換された温度を表示する表示盤を有するモジュールと結線する構造が考えられる。

一般にこの構造では、温度検出素子はサーミスタをガラスで覆ったものが使用されるが、形状的な精度が悪いため、そのままでは前記貫通穴に位度するのはむずかしく、更に温度計のついた仕様の時計は水中温度測定に低される場合が多く、防水構造を採用するのが通常であるため、前記を採用するのが通常であるため、前記を採用するのであるため、がラスコーティング部を更に樹脂又はセラミック等で防水構造の取りやすい形状に一体成形した二重構造が必要となり、コスト的にかなり高価なものとなっている。

又、市場で破損等により交換することを考慮し

公開実用 昭和59—68290

て互換性を持たせるためには、サーミスタの特性 をそろえるために選別する必要があり、その結果、 歩留りを悪くして更にコストが高くなっている。

又、この欠点を解消するためにモジュールに前 記サーミスタの特性バラツキを補正する手段を設 けることも考えられるが、上記の構造ではモジュ ールを外装に組み込んで時計を完成した後でない と上記補正ができず、量産的でないという欠点が あった。

本考案は、上記欠点を除き安価で、温度検出素子のバラッキをモジュール状態(外装に組み込む前)で補正する手段を設けることにより、量産性を高め、かつ時計外部の温度を出来るだけ精度良く測定可能にする温度検出部構造を提供することを目的とする。

以下、実施例に基づいて本考案の詳細について 説明する。

第1図は本考案の一実施例の温度検出素子の実 装部を示す部分断面図であり、第2図は他の実施 例の部分断面図である。 第1図において、温度検出素子であるサーミスタ1を収納すべき凹部を有する感温板2は、ケース本体(図示しない)に固着されている風防ガラス4に設けられた貫通穴4aに防水パッキン3を介して固定されている。

又、アルミニウムよりなる感温板 2 や外装部材である風防ガラス 4 やサーミスタ 1 よりも熱伝導率が小さいゴム材料で構成された防水パッキン 3 は、感温板 2 を風防ガラス 4 に気密的に保持するための保持部材としてのみでなく、感温板 2 やサ

ーミスタ1と風防ガラス4との間の断熱材としても作用することになり、前述の如くサーミスタ1は感温板2に接触しているため、感温板2の表面2aが接している時計外の温度は感温板2を通して、そのほとんどの熱がサーミスタ1に伝わるので、サーミスタ1の温度は感温板2の表面2aの温度に非常に近くなる。

なおサーミスタ1の出力を温度表示するための変換器を含む電子部品等は回路基板5 に搭載されており、サーミスタ1 の特性のバラツキの補正はモジュール状態で可能となっている。

第2図は更に外部の温度とサーミスタ1の温度を近づける他の実施例であり、感温板2、防水パッキン3及び風防ガラス4の構成は第1実施例と同じである。サーミスタ1の電気接続リード1aは非常に小さい力で変形し得る細い金属線材より成り、その一端1bは回路基板5に溶接により接続されている。

またモジュールの構成部品であるスペーサ7と 回路基板5を組んだ後にスペーサ7の穴7a内に 発泡性樹脂を充填し発泡させることにより、弾性 のある断熱クッション 8 を形成している。この断 熱クッション 8 は、サーミスタ 1 の上部を覆わな いように形成されている。

なお、この実施例においてもモジュール状態では、サーミスタ1は1の位置にあるように構成されており、モジュールを外装に組んだ時には、熱伝導率の良い電気絶縁体であるマグネシア等の粉末を混入させたグリス6を充填した感温板2により、サーミスタ1を押し下げる。

この場合、断熱クッション8が発泡材であるために、該クッション8が変形すると同時にその弾力により、サーミスタ1の頭部が上記グリス6を突き破り、その結果、サーミスタ1と感温板2との接触が保たれるように構成されている。

即ち本実施例では熱伝導率の良いグリス6で空間が充填されることにより、第1実施例の場合より更に、感温板2からサーミスタ1への熱伝導の効率が高まり、また電気接続リード1 a が細いためにモジュールへの熱の逃げも小さくなり、更に



公開実用 昭和59 68290

は断熱クッション8により対流によるモジュールからの熱の影響も小さくなって、より精度の良い温度測定が可能となった。

なお、第1実施例、第2実施例ともに、感温板 2はアルミニウムよりなっているため、表面2a 部に凹凸を成形する等のコイニング加工が容易で あり、文字、模様等の刻印によって、デザイン性 を良くすると同時に、外部空気との接触面積を増 やすことにより、熱伝導の効率を更に良くするこ とが可能である。



又、表面には耐食性のアルマイト処理が施されているが、多色アルマイト処理を行なうことにより、デザイン性を向上させることも可能である。

以上に述べたように本考案によれば、二次加工の要らないコストの安い温度検出素子の使用が可能になるとともに、モジュール状態での温度検出素子の特性のバラツキの補正が可能となり、量産性のある構造を用いて時計外部の温度を精度して提りますることが可能となり、デザイン性の良い温度検出部を有する温度計付腕時計を低コストで提

供することが可能となる。

4.図面の簡単な説明

第1図は、本考案による実施例の温度検出素子 実装部の部分断面図。

第2図は、本考案の他の実施例の部分断面図。

1 … … サーミスタ、

2 … … 感温板、

る……防水パッキン、

4 … … 風防ガラス、

5 … … 回路基板、

6……グリス、


7 … … スペーサ、


8 … … 断熱 クッション。

実用新案登録出願人 シチズン時 計株式会社



公開実用 昭和59一68290

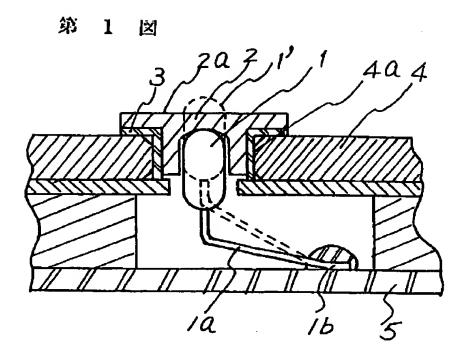

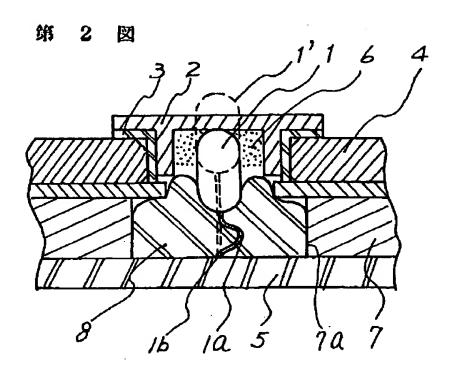

391 実限59-68290

出顧人 シチズン時計株式会社 (質